







Montage du tube AI/4015-1/FR





ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient, Afrique

AE - Émirats Arabes Unis. Dubai Tél: +971 4 8127100 parker.me@parker.com

AT - Autriche Wiener Neustadt Tél: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT - Europe de l'Est, Wiener

Neustadt Tél: +43 (0)2622 23501 900 parker.easteurope@parker.com

AZ - Azerbaïdian, Baku Tél: +994 50 2233 458 parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU - Belgique, Nivelles Tél: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

BY - Biélorussie. Minsk Tél: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CH - Suisse, Etoy Tél: +41 (0)21 821 87 00 parker.switzerland@parker.com

CZ - République Tchèque, Klecany Tél: +420 284 083 111

parker.czechrepublic@parker.com DE - Allemagne, Kaarst

Tél: +49 (0)2131 4016 0 parker.germanv@parker.com DK - Danemark, Ballerup Tél: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

ES - Espagne, Madrid Tél: +34 902 330 001 parker.spain@parker.com

FI - Finlande, Vantaa Tél: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR - France, Contamine s/Arve Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

GR - Grèce, Athènes Tél: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com

HU - Hongrie, Budapest Tél: +36 1 220 4155

parker.hungary@parker.com IE - Irlande, Dublin Tél: +353 (0)1 466 6370

parker.ireland@parker.com IT - Italie, Corsico (MI) Tél: +39 02 45 19 21

parker.italy@parker.com KZ - Kazakhstan, Almaty Tél: +7 7272 505 800

parker.easteurope@parker.com

NL - Pays-Bas, Oldenzaal Tél: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

NO - Norvège, Asker Tél: +47 66 75 34 00 parker.norway@parker.com

PL - Pologne, Warszawa Tél: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

PT - Portugal, Leca da Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO - Roumanie, Bucarest Tél: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

RU - Russie, Moscou Tél: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

SE - Suède, Spånga Tél: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

SK - Slovaquie, Banská Bystrica Tél: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com

SL - Slovénie, Novo Mesto Tél: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com

TR - Turquie, Istanbul Tél: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiev Tél +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com UK - Royaume-Uni, Warwick Tél: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com

ZA - Afrique du Sud, Kempton Tél: +27 (0)11 961 0700 parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord CA - Canada, Milton, Ontario Tél: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique

AU - Australie, Castle Hill Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN - Chine, Shanghai Tél: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong Tél: +852 2428 8008

IN - Inde, Mumbai Tél: +91 22 6513 7081-85

JP - Japon, Tokyo Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR - Corée, Seoul Tél: +82 2 559 0400 MY - Malaisie, Shah Alam Tél: +60 3 7849 0800

NZ - Nouvelle-Zélande. Mt Wellington

Tél: +64 9 574 1744

SG - Singapour Tél: +65 6887 6300

TH - Thaïlande, Bangkok

Tel: +662 186 7000-99 TW - Taiwan, Taipei Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR - Argentine, Buenos Aires Tél: +54 3327 44 4129

BR - Brésil, Sao Jose dos Campos Tel: +55 800 727 5374

CL - Chili, Santiago Tél: +56 2 623 1216

MX - Mexico, Apodaca Tél: +52 81 8156 6000

Centre européen

d'information produits

Numéro vert: 00 800 27 27 5374

(depuis AT. BE. CH. CZ. DE. DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

© 2011 Parker Hannifin Corporation, Tous droits réservés



Parker Hannifin France SAS

142, rue de la Forêt 74130 Contamine-sur-Arve Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 Fax: +33 (0)4 50 25 24 25 parker.france@parker.com www.parker.com

Al/4015-1/FR 06/2011



Table des matières: Montage du tube

Consignes de sécurité5
Généralités
Choix du procédé de montage9
Instructions de montage pour raccords EO à baque progressive à
point de blocage PSR
Instructions de montage pour raccords EO en inox à bague progressive DPR19
Instructions de montage pour raccords EO-231
Contrôle des outillages EO
Instructions de montage pour raccords EO2-FORM39
Contrôle des outillages EO2-FORM51
Instructions de montage des raccords à souder53
Instructions de montage des raccords O-Lok®
Instructions de montage des raccords Triple-Lok®
Contrôle des outillages pour raccords O-Lok®/Triple-Lok®
Instructions de montage des raccords Flange seals


Table des matières: Assemblage des raccords

Filetages métriques	. 79
Filetages BSPP	. 81
Filetages UNF	. 83
Filetages coniques	
Raccords orientables monoblocs à contre-écrou	. 87
Raccords à cône d'étanchéité EO	. 89
Raccords O-Lok®/Triple-Lok® orientables	. 91
Montage avec brides	. 93
Adapteur rallonge	. 95
Cintrage des tubes	. 97
Guide de tuyautage pour circuits hydrauliques sans fuites	. 99



Consignes de sécurité

Les raccords sont des liaisons haute-pression sûres et fiables

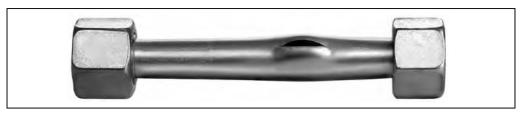

Un raccord Parker monté avec soin reste étanche jusqu'à l'éclatement du tuyau. D'après notre expérience, les perturbations de fonctionnement, le resserrage et les fuites peuvent être évitées en respectant les instructions de montage.

Sécurité

- Les raccords EO sont prévus exclusivement pour réaliser des liaisons en applications fluides.
- Respecter les conditions d'utilisation mentionnées (par ex. pression, température, tolérance du milieu).
- Respecter les conseils du fournisseur de tubes. Les écarts de matériaux et tolérances provoquent des défauts de montage.
- Il est recommandé de bien contrôler les raccords qui ont été démontés et de les remplacer si nécessaire.
- Ne pas employer de tronçonneuse à meule ou de coupe tube.
- Les impuretés et les copeaux provoquent des perturbations dans les circuits.
- Eviter les vitesses d'écoulement supérieures à 8 m/s, les forces générées pourraient entraîner des destructions de circuits.
- Respecter les directives en vigueur (par ex. CE, ISO, BG, TÜV, DIN).
- Seuls les raccords à souder sont fabriqués en matériaux soudables.
 Tout autre raccord n'est pas fait pour être soudé.
- EO-NIROMONT et Parflange LUBSS sont des lubrifiants de haute performance. L'emploi de tout autre lubrifiant provoque en général une augmentation des forces de montage.
- Les outillages et lubrifiants conseillés par EO assurent un processus de montage sûr. En cas d'utilisation d'outillages autres que ceux de Parker EO, il est nécessaire de vérifier tous les paramètres.
- Les raccords doivent être manipulés avec précaution.
- Un montage insuffisant réduit la capacité de résistance à la pression et aux vibrations et par conséquent la durée de vie du raccord. Il s'ensuit des fuites ou dans les cas extrêmes une défaillance de la tuyauterie due au cisaillement ou à la rupture du tube. Les raccords pré-sertis à bague progressive doivent être montés selon les recommandations.
- Après chaque desserrage d'une connexion, l'écrou doit être serré avec une force identique au montage initial. Un serrage insuffisant peut entraîner des fuites et une réduction de la capacité de résistance aux vibrations. Un serrage excessif limite la possibilité de remontage et conduit dans les cas extrêmes à la destruction des composants.
- Ne pas employer de billes, de goupilles de serrage, de goupilles coniques, de rondelles ou de pièces en lieu et place des obturateurs Parker pour cônes 24°.
- Après leurs démontages, les raccords doivent être remontés avec les même pièces d'origines. Un corps de raccord ne supporte qu'un seul pré-sertissage.
- Purger ou resserrer des raccords sous pression est très dangereux.
- Les tubes doivent être montés sans contraintes mécaniques, penser à laisser pour le montage final un bon accès aux écrous. Sans ces précautions, des fuites et des risques de rupture de tubes peuvent apparaître par suite de vibrations.
- Les tubes ne doivent pas être fixés les uns aux autres mais sur des points rigides. L'utilisation de plaques ou de câbles est déconseillée. Les tubes ne sont pas des supports de composants. Les filtres, refroidisseurs, vannes ou autres doivent posséder leurs propres supports.
- Les vibrations doivent être amorties par des colliers appropriés. Les vibrations indépendantes au circuit doivent être compensées par des tuyauteries flexibles pour éviter les risques de rupture.
- Si des démontages pour le transport sont nécessaires, il faut s'assurer lors du remontage qu'aucun contaminant risque de polluer le circuit et que les éléments de connexion (filetages, surface d'étanchéité) n'ont pas été endommagés et que les joints ne sont pas perdus. Nous recommandons d'utiliser des bouchons de protection.

Instructions de sécurité pour montage

- Lors du montage des raccords EO-2 et des raccords à bague progressive, le tube doit être en butée au fond du puits du raccord ou de l'outillage. Sans cette butée, la bague ne sera pas sertie suffisamment. Sous contraintes, le tube peut se cisailler.
- Le fonctionnement des connexions O-Lok® et Triple-Lok® dépend d'un évasement parfait. Le diamètre d'évasement doit être conforme aux dimensions prescrites et la surface d'étanchéité correcte.
- Les raccords à bague progressive PSR/DPR pré-sertis doivent être montés avec un sertissage final suivant les instructions.
- Les raccords à bague progressive en acier inoxydable PSR/DPR doivent être pré-sertis avec des outils traités. Sans cette procédure, le raccordement sous contraintes peut céder et le tube se cisailler.
- Ne pas monter les bagues progressives et les écrous de fonction sur des pièces confectionnées soi-même. Il pourrait s'ensuivre des défauts de montage et un cisaillement du raccordement sous contraintes.
- L'utilisation des bagues taillantes en acier pour tube en acier inoxydable ou d'autres combinaisons inadmissibles de matériaux peuvent provoquer des fuites ou la défaillance totale de la connexion.

Pour toute question, contacter notre service technique.



Généralités

Le montage des raccords de tube Parker est toujours réalisé selon le même schéma:



Combinaison des matières

- Déterminer la matière du tube
- Sélectionner le type de raccord approprié



Préparation du tube

- Couper et ébavurer minutieusement le tube
- Respecter les longueurs minimales pour extrémités de tubes
- Utiliser des fourrures de renforcement si nécessaire





Assemblage par machine

- Méthode recommandée
- Efficace, simple et rapide
- Conseillé pour les raccords EO
- et EO-2 au-delà du diamètre 30 ■ Le procédé Parflange® est
- recommandé pour les raccords JIC 37°

Montage direct

- Procédure simple pour petits dia-
- Pas économique pour montages en
- Pour réparations
- L'évasement manuel n'est pas un processus de montage fiable
- Les raccords à bague progressive en inox doivent être assemblés avec un outil de pré-assemblage



Contrôle

- Vérifier le résultat du montage
- Les montages incorrects doivent être corrigés ou éliminés



Installation

- Le montage final doit suivre la méthode appropriée à chaque type de produit
- Monter hors tension
- Fixer à des points rigides
- Serrer les colliers après montage des raccords





Choix du procédé pour assemblage de raccords à bague EO/EO-2

Assemblage par machines									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	Capacité de production:	Bague progressive PSR/DPR	EO-2				
Pré assemblage avec la machine EOMAT ECO		30 sec.	50 assemblages maxi par jour	Installation hydraulique et montage sur site	Idéal pour montage en atelier, pas recommandé pour grandes séries				
Pré assemblage avec la machine EOMAT UNI		30 sec.	100 assemblages maxi par jour	Idéal pour montage en atelier, ne pas utiliser pour les séries LL	Idéal pour montage en atelier, ne pas utiliser pour les séries LL				
Pré assemblage avec la machine EOMAT PRO		10 sec.	100 assemblages mini par jour	idéal pour montage en atelier et production en série	r idéal pour montage en atelier et production en série				
Déformation de tube avec la machine F3 EO2-FORM		40 sec.	300 assemblages maxi par jour	pas approprié	pas approprié				

Assemblage par machines									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	Capacité de production:	Bague progressive PSR/DPR	EO-2				
Déformation de tube avec la machine EO2-FORM PRO22		6 sec.	100 assemblages mini par jour	pas approprié	pas approprié				
Evasement du tube avec la machine Parflare ECO	5.7	30 sec.	50 assemblages maxi par jour	pas approprié	pas approprié				
Evasement du tube avec la machine Parflange® 1025	12.35	45 sec.	100 assemblages maxi par jour	pas approprié	pas approprié				
Evasement du tube avec la machine Parflange® 50		30 sec.	Basic: 500 assemblages maxi par jour PRO: 1200 assemblages maxi par jour	pas approprié	pas approprié				

9

^{*}Temps moyen de montage inclus contrôle du montage et installation



Choix du procédé pour assemblage de raccords à bague EO/EO-2

Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	Capacité de production:	Bague progressive PSR/DPR	EO-2				
Sertissage direct dans le raccord	Soft	60 sec.	10 assemblages maxi par semaine	Pour réparation sur site, non recommandé pour une Produc- tion en série, pour des tubes de plus 22 mm de diamètre extérieur, en acier inox	Juste pour réparations sur site, non recommandé pour une production en série, pour des tubes de plus de 22 mm de diamètre extérieur				
Présertissage à l'étau		45 sec.	10 assemblages maxi par semaine	Pour réparation sur site, non recommandé pour grande quantités	Pour réparation sur site, non recommandé pour grandes quantités				
Evasement à l'étau	*	120 sec.	max. 10 évasements par semaine	pas approprié	pas approprié				

Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	Capacité de production:	Bague progressive PSR/DPR	EO-2				
Présertissage avec le dispositif HVM-B-		30 sec.	50 assemblages maxi par jour	Montage final avec 1/2 tour indispensable, pas pour tubes plus de 15 mm de Ø ext., pas pour acier inox	pas approprié				
Présertissage avec EO-KARRYMAT		60 sec.	20 assemblages maxi par jour	Idéal pour réparation sur site et petites installations en grande série	Idéal pour réparation sur site et petites installations en grande série				
Evasement avec KARRYFLARE		60 sec.	max. 20 évasements par jour	pas approprié	pas approprié				

^{*}Temps moyen de montage inclus contrôle du montage et installation



Choix du procédé pour raccords avec déformation du tube EO2-FORM, Triple-Lok® et O-Lok®

Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	EO2-FORM	Triple-Lok®	O-Lok®				
Pré assemblage avec la machine EOMAT ECO		30 sec.	pas approprié	pas approprié	pas approprié				
Pré assemblage avec la machine EOMAT UNI		30 sec.	pas approprié	Convient pour montage en atelier. Choisir de préférence le procédé Parflange®	pas approprié				
Pré assemblage avec la machine EOMAT PRO		10 sec.	pas approprié	pas approprié	pas approprié				
Déformation de tube avec la machine EO2-FORM F3		40 sec.	idéal pour montage en atelier et production en série	pas approprié	pas approprié				

	Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit						
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	EO2-FORM	EO2-FORM Triple-Lok®						
Déformation de tube avec la machine EO2-FORM PRO22		6 sec.	idéal pour montage en atelier et production en série	pas approprié	pas approprié					
Evasement du tube avec la machine Parflare ECO	5.7	30 sec.	pas approprié	idéal pour montage en atelier, non-recommandé pour pro- duction en série	, pas approprié					
Evasement du tube avec la machine Parflange® 1025	13.50	45 sec.	pas approprié	idéal pour montage en atelier, non-recommandé pour produc- tion en série, non-appro- prié pour tubes acier inox de plus de 25 mm de Ø ext.	idéal pour montage en atelier, non-recommandé pour produc- tion en série, non-appro-prié pour tubes acier inox de plus de 25 mm de ∅ ext.					
Evasement du tube avec la machine Parflange® 50	10 11	30 sec.	pas approprié	idéal pour montage en atelier et production en série	Idéal pour montage en atelier et production en grande série. Positionnement automa- tiquedes manchettes en option pour augmenter la productivité.					

13



^{*}Temps moyen de montage inclus contrôle du montage et installation



Choix du procédé pour raccords avec déformation du tube EO2-FORM, Triple-Lok® et O-Lok®

Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	EO2-FORM	Triple-Lok®	O-Lok®				
Sertissage direct dans le raccord		60 sec.	non-approprié, choisir EO-2 pour réparations sur site	Non-approprié, utiliser la machine KARRYFLARE ou l'appareil d'évasement manuel	non-approprié, utiliser les manchettes brasée- sou des flexibles pour réparations sur site				
Présertissage à l'étau		45 sec.	non-approprié, choisir EO-2 pour réparations sur site	Non-approprié, utiliser la machine 1015 ou l'appareil d'évasement manuel	non-approprié, utiliser les manchettes brasée- sou des flexibles pour réparations sur site				
Evasement à l'étau		120 sec.	pas approprié	pour réparation sur site, non recommandé pour une production en série et pour l'acier inoxydable	non-approprié, utiliser les manchettes brasée- sou des flexibles pour réparations sur site				

Assemblage manuel pour intervention sur site									
	Procédé			Produit					
Methode	Appareil	Procédé/Durée*	EO2-FORM	EO2-FORM Triple-Lok®					
Présertissage avec le dispositif HVM-B		30 sec.	pas approprié	pas approprié	pas approprié				
Présertissage avec EO-KARRYMAT		60 sec.	non-approprié, choisir EO-2 pour réparations sur site	pas approprié	pas approprié				
Evasement avec KARRYFLARE		60 sec.	non-approprié, choisir EO-2 pour réparations sur site	idéal pour réparations sur site et petites installations non recommandé pour une produc- tion en série	pas approprié				

15

^{*}Temps moyen de montage inclus contrôle du montage et installation




Nouvelles instructions pour le montage final

Pré-assemblage traditionnel

- Selon DIN 3859 T2
- Méthode optionnelle
- Réglage machine, assemblage manuel



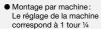



 Montage manuel: Tourner l'écrou de 1 tour ¼



Pré-assemblage EO optimisé


Réglage machine, assemblage manuel



 Montage par machine:
 Le réglage de la machine correspond à 1 tour ½



 Montage manuel: Tourner l'écrou de 1 tour ½

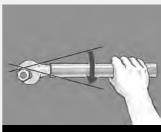

Montage final
Maintenant: 30°
ou 1/12 tour
après vissage à la main

Bague progressive DPR



Combinaison de matières

 Sélectionner les raccords appropriés à bague progressive EO

Matière du tube	Raccords à bague progressive	Indication de montage
Acier	Acier	
Acier inox	Acier inox	Pré-montage avec machine ou
		bloc de pré-montage
Cuivre	Laiton	
Plastique p. ex.	Acier ou laiton	Fourrure de renforcement E
Polyamide		necessaire
Acier inox	Acier	Utiliser la bague DPR en
		acier inox, pré-sertissage avec
		machine ou outil trempé



Préparation du tube

- Couper et ébavurer le tube Ne pas faire de montage avec des
- tubes sous tension S'assurer que le tube soit bien maintenu

Longueurs min. droites										
Séries L										
Ø tube	06	08	10	12	15	18	22	28	35	42
L min	39	39	42	42	45	49	53	53	60	60
				Série	s S					
Ø tube	06	08	10	12	14	16	20	25	30	38
L min	44	44	47	47	54	54	59	68	73	82



- Respecter la hauteur des écrous
- H = 2× largeur de l'écrou Utiliser les raccords droits intermédiaires « GZ » en lieu et place des tubes courts



- Couper le tube d'équerre
- Maximum de déviation + ou −1°
- ⚠ Ne pas utiliser de coupe tube
- Appareil de coupe EO (AV)



- Ebavurer l'intérieur et l'extérieur du tube
- Chanfrein max. 0,3 mm × 45°
- Onseil: Outil à ébavurer modèle 226



Fourrure de renforcement VH

 Fourrures de renforcement VH pour tubes à paroi mince ou métal tendre (voir tableau)



Fourrure de renforcement E

 Fourrure de renforcement E pour tube plastique




- Introduire la fourrure dans le tube La positionner dans le tube

Pousser la fourrure dans le tube VH nécessaire dans les tuvauteries démontées régulièrement et soumises à de fortes contraintes (vibrations)

VH pour tube en métal tendre (p. ex. Tube-Cu)

Tableau de sélection VH pour bague progressive Pour tubes acier ST 37.4

et tubes acier inoxydable 1.4571 et 1.4541

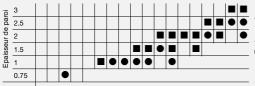

5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 38 42 Ø ext. tube 4 5 6

3.5 3 2.5 2 1.5 1

8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 38 42

0.75

Baque taillante EO PSR



Automatik

12-L PSR/DPR

MOK en

Compteur 123 100

fin de vie 123456 FOMAT FCO/UNI et FO-KARRYMAT: voir tableau sur l'appareil (PSR) Une pression inférieure est re-

- quise pour les matières de tubes plus tendres que l'acier et l'inox • EOMAT PRO: Reconnaissance
- automatique de l'outil EO-KARRYMAT: voir tableau sur l'appareil (PSR)
- Si autre machine, vérifier les données techniques



Ok?



- Contrôle (voir instructions) Nettoyer et lubrifier régulièrement
- le cône et le filetage Pour EOMAT PRO utilisez cône
- de montage "MOK...PRO" avec la puce électronique




Prémontage avec EOMAT/ FO-KARRYMAT

- Méthode privilégiée
- et économique
- ♠ HVM-B non recommandé



- Mettre en place l'outillage correspondant
- Ils doivent être nettoyés et lubrifiés régulièrement EO-KARRYMAT: fermer la vanne
- de la pompe à main. plaques d'appui pour 35-L et 42-L en 2 parties

 Glisser l'écrou de raccord et la bague taillante PSR sur l'extrémité du tube comme illustré ci-dessus

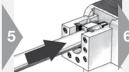



Pousser le tube jusqu'à venir en butée sur le cône de montage



- Maintenir le tube dans cette
- · EOMAT: maintenir la touche appuyée jusqu'à la fin du montage
- Utiliser un support et une commande à pied pour tubes longs
- EO-KARRYMAT: actionner la pompe à main jusqu'à la pression désirée



- Après le pré-sertissage retirer le
- tube pour contrôle FO-KARRYMAT: ouvrir la vanne de la pompe à main



- A Retirer le tube après le montage. La bague progressive a pénétré le tube en formant une collerette visible (contrôle visuel)
- Il est sans importance que la bague tourne sur le tube


Tableau








résistance (sans clef rallongée) ↑ Repérer la position de l'écrou

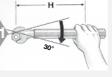

Ensuite serrer selon angle de 30° (1/12 de tour)

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)

Couples de serrage sur demande

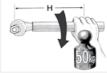

22-L 400	
28-L 20-S 500 35-L 25-S 800 42-L 30-S 1000 38-S 1200	
1200	



Bague progressive PSR/DPR



Pré-assemblage avec bloc VOMO

- Méthode fiable pour réparations
- Economique pour petites quantités
- Les bagues progressives EO inox doivent être pré-serties avec des outils traités
- Pour des diamètres ext. de tube supérieurs à 25 mm, utiliser EO-KARRYMAT / EOMAT


















⚠ Pousser le tube en butée dans le cône de sertissage



- Les filets des raccords en inox doivent être lubrifiés
- EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance
- Ontrôle (voir les instructions de contrôle)
- Le cône des outils de pré-assemblage doit être vérifié régulièrement (tous les 50 pré-assemblages) avec le calibre KONU
- Nettoyer et lubrifier régulièrement le cône et le filetage
- Utilisez les blocs de prémontage VOMO
- Un corps de raccord ne peut être utilisé que pour un seul prémontage
- Visser l'écrou avec la bague taillante à la main sur le raccord



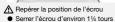

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)




Contrôle:

- Glisser l'écrou
- ▲ La bague progressive a pénétré le tube en formant une collerette visible (contrôle visuel)
- ⚠ Il est sans importance que la bague tourne sur le tube



 Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans clef rallongée) ⚠ Repérer la position de l'écrou

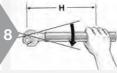

- ⚠ Ensuite serrer fermement selon angle de 30° (1/12 de tour)
- Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)
- Couples de serrage sur demande

Tableau



Та	ille	Longueur de clef H [mm]
22-L 28-L 35-L 42-L	20-S 25-S 30-S 38-S	400 500 800 1000 1200



Bague progressive DPR



Montage direct

- Procédure simple pour petites dimensions
- Pas économique pour les assemblages en série

⚠ Les tubes de diamètre 30, 35, 38 et 42 mm doivent être pré-assemblés en utilisant un étau

↑ Les raccords à bague progressive EO en acier inoxydable doivent être pré-sertis avec des outils traités (VOMO)






doivent être lubrifiés

Co-NIROMONT est un lubrifiant
haute performance pour raccords



Visser l'écrou à la main sur le raccord jusqu'à blocage
 Presser fermement l'extrémité du tube en butée dans le raccord

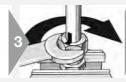

Repérer la position de l'écrou
Serrer l'écrou d' 1½ tours

Il est recommandé d'utiliser
des clefs avec rallonge pour les
diamètres de tube au-dessus de
20 mm (tableau)

 N'utiliser qu'une seule fois les corps de raccord



Contrôle:

● Glisser l'écrou

La bague progressive a pénétré le tube en formant une collerette visible (contrôle visuel)

 Il est sans importance que le bague tourne sur le tube



Montage répétitif

 Chaque fois qu'un raccord a été démonté, il doit être remonté avec le même couple de serrage que lors du montage initial

Les bagues progressives EO ne peuvent plus être remplacées dès qu'elles sont serties




⚠ Les filets des raccords en inox doivent être lubrifiés ⚠ EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance



- Chaque fois qu'un raccord a été démonté, il doit être remonté avec le même couple que lors du montage initial
- Le corps de raccord doit être tenu fermement

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)

Tableau

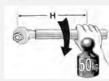

Taille	Longueur de clef H [mm]
22-L 28-L 20-S 35-L 25-S 42-L 30-S 38-S	400 500 800 1000 1200



Raccord EO-2

Chaque emballage contient des instructions de montage détaillées. Des détails pour le réglage d'EOMAT et la sélection des fourrures de renforcement sont également présentés.



Préparation du tube

- Couper et ébavurer le tube
- Ne pas faire de montage avec des
- tubes sous tension

 S'assurer que le tube soit bien maintenu







- Couper le tube d'équerre
 Maximum de déviation + ou −1°
- Maximum de déviation + ou -1
 Ne pas utiliser de coupe tube
- Appareil de coupe EO (AV)
- Ne pas déformer l'extrémité du tube avec la coupe ou le cintrage
- Des marques ou des rayures peuvent entrainer des fuites
- Paroi mince et tubes souples sont très sensibles
- Ebavurer l'intérieur et l'extérieur
 du tube
- Chanfrein max. 0,3 mm × 45°
- Le joint peut être endommagé par les bavures



Combinaison des matières

• Sélectionner le type d'écrou FM

	en acier	en inox	en plastique
Raccord acier	FMCF	FMSSA	FMCF+E
Raccord inox		FM71	FM71+E



Fourrure de renforcement E

 Fourrure de renforcement pour tube plastique



Fourrure de renforcement VH

 Fourrure de renforcement VH pour tubes en métal ou ayant une faible épaisseur de paroi



Pour le choix de la fourrure:

Voir le tableau inclu dans la boîte

Introduire la fourrure dans le tube

Utilisation des fourrures de renforcement «VH» pour les raccords EO-2

Ø tube	0,5	0,73	'	1,0	~	2,0	3	0,0	4
4									
6									
8									
10									
12									
14									
15			0						
16									
18									
20									
22									
25									
28									
30									
35									
38									
42					0				
	e ánaie	eaure de	e naroi	ou les r	natéria:	ıx non (définie i	roguière	nt un

Les épaisseurs de paroi ou les matériaux non définis requièrent ur

essai de fonctionnement. VH **pas indispensable** pour EO-2 et tube en acier. Essai de fonctionnement requis pour tube inox.

VH pas indispensable pour EO-2 et tube en acier et pour EO-2/71 ou EO-2/SSA et tube inox.

VH indispensable pour FM/71 et pressions de service > à 100 bar.

Raccord EO-2

Chaque emballage contient des instructions de montage détaillées. Des détails pour le réglage d'EOMAT et la sélection des fourrures de renforcement sont également présentés.




Remplacement du joint d'étanchéité/ Montage répétitif

● Le joint d'étanchéité DOZ peut être changé séparément





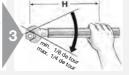



- Après démontage, le joint peut glisser le long du tube
- Vérifier l'état du joint et le remplacer si nécessaire
- Une abrasion de la surface extérieure n'affecte pas l'étanchéité
- Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans clef rallongée)
- Serrer ensuite d'au moins

 1/6 de tour (max. ¼)

 (1 à 1½ 6 pans
 - ⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)

Taille Longueur de clef H [mm] 400 22-L 28-L 20-S 500 35-L 25-S 800 42-L 30-S 1000 38-S 1200



Instructions de montage EO-2



Automatik

12-L EO-2

Compteur

123 000



- l'emballage)

 EOMAT PRO:
 Reconnaissance automatique
 de l'outil
- KARRYMAT: voir tableau sur l'appareil (EO-2)
- Si autre machine, vérifier les données techniques





⚠Utilisez le cône de montage MOKEO2 d'origine Parker

 Vérifier la profondeur du cône
 Pour EOMAT PRO utilisez cône de montage «MOK...PRO» avec la puce électronique Avantages: montage simple et sûr



Montage avec EOMAT/ EO-KARRYMAT

- Méthode privilégiée
- Méthode fiable
- L'appareil HVM-B n'est pas approprié pour l'EO-2



- Mettre en place les outils
- correspondants

 Les plaques
 de maintien
 pour 35-L et 42-L
 sont en 2 parties
- EO-KARRYMAT: fermer la vanne de la pompe à main



- Pousser le tube jusqu'à venir en butée sur le cône de montage
- Retenir l'écrou afin de faciliter le montage





- EOMAT: appuyer la touche «START» et la maintenir
- Pour les tubes longs, utiliser un support et l'interrupteur à pédale
- EO-KARRYMAT: actionner la pompe à main jusqu'à la pression désirée, puis ouvrir la vanne de la pompe à main



Contrôle:

- Vérifier qu'il n'y a plus d'espace entre le talon de la bague d'étanchéité et la face d'appui de
- la bague d'ancrage

 Légère ouverture (max. 0,2 mm) est permise



★ Si un espace subsiste:
Vérifier tous les composants,
tube, machine, outillage et la
pression.

A Répéter l'opération en augmentant la pression si necessaire




▲ Les filets des raccords en inox doivent être lubrifiés

A EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance




 Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans rallonge)

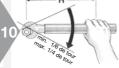

A Serrer ensuite d'au moins 1/6 de tour (max. ¼ de tour) (1 à 1½ 6 pans)

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)

Tableau

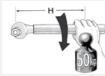

22-L 400 28-L 20-S 500 35-L 25-S 800 42-L 30-S 1000 38-S 1200	Taill	е	Longueur de clef H [mm]
30-3 1200	28-L 2 35-L 2 42-L 3	25-S 30-S	500 800 1000
		00 0	



Instructions de montage EO-2



Montage à l'étau

- Méthode sûr
- Economique pour petites quantités











⚠ Les filets des raccords en inox doivent être lubrifiés
⚠ EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance

- Vérifier la bonne côte de profondeur du cône (tableau)
- Utiliser l'outillage de présertissage VOMO
- N'utiliser le corps du raccord pour montage <u>qu'une seule fois</u>
- Glisser l'écrou de fonction sur le tube
- L'insertion du tube est ainsi facilitée, particulièrement pour les grandes dimensions
- Pousser le tube en butée dans le cône de sertissage
- Serrer fermement
 l'écrou de fonction







⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)


Contrôle:

- Vérifier qu'il n'y a plus d'espace entre le talon de la bague d'étanchéité et la face d'appui de la bague d'ancrage
- Légère ouverture (max. 0,2 mm) est permise



▲ Si un espace subsiste:
Répéter l'opération en
augmentant la pression. Vérifez
qu'il n'y a pas d'espace entre la
bague et le joint.


 Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans clef rallongée)

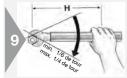

Serrer ensuite d'au moins 1/6 (max. 1/4) tour (1 à 11/2 6 pans)

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)



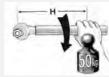

Taille	Longueur de clet H [mm]
22-L	400
28-L 20-S	500
35-L 25-S	800
42-L 30-S	1000
38-S	1200



Industrietechnik GmbH

Instructions de montage EO-2



Montage direct

- Procédure simple pour petites dimensions
- Pas économique pour les assemblages en série
- ↑ Tube de diamètre 30, 35, 38 et 42 mm doivent être pré-assemblés en utilisant un étau



Les filets des raccords en inox doivent être lubrifiés

▲ EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance

Pousser le tube en butée dans le cône de sertissage

 L'insertion du tube est facilitée en vissant l'écrou de fonction

 Serrer fermement jusqu'au point de résistance (environ 1 à 1 1/2 tours) Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)

Contrôle:

- · Vérifier qu'il n'y a plus d'espace entre le talon de la bague d'étanchéité et la face d'appui de la bague d'ancrage
- Légère ouverture (max. 0,2 mm) est permise




⚠ Si un espace subsiste: refaire le sertissage en augmentant la force et vérifier

• Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans clef rallongée)

A Serrer ensuite d'au moins 1/6 de tour (max. 1/4 de tour) (1 à 11/2 6 pans)

⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au-dessus de 20 mm (tableau)



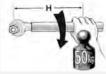

Taille	Longueur de cle H [mm]
22-L	400
28-L 20-S	500
35-L 25-S	800
42-L 30-S	1000
38-S	1200

Instructions pour le contrôle des outillages de montage EO



Cônes de montage VOMO pour montage en étau Cônes de montage MOK pour montage avec des machines EO

L'utilisation d'outils inappropriés, endommagés ou usés peut provoquer la défaillance des raccords et des dégâts sur l'appareil de montage

▲ L'outillage doit être régulièrement contrôlé, au plus après 50 montages

⚠ Garder les outils propres et les lubrifier régulièrement














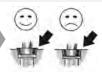


 Contrôle visuel: le cône ne doit pas présenter d'usure, d'endommagements ou de fissures

- Vérifier que la géométrie du cône ne présente aucune déformation ↑ Utiliser des calibres de conicité spéciaux KONU
- Les calibres de conicité KONU sont des outils de précision à traiter conformément aux règles
- Vérifier le contour : la face arrière du calibre de conicité doit être nette et déborder le cône de la face avant



Contrôler la profondeur d'insertion ⚠ Une dérive de cette dimension peut générer des dommages

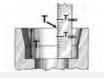

Profondeur d'insertion T

Tableau de contrôle «profondeur d'insertion» pour l'outillage de prémontage EO (MOK et VOMO)

Type	T _{min}	T _{max}	Туре	T _{min}	T _{max}
6-L	6,95	7,05	6-S	6,95	7,05
8-L	6,95	7,05	8-S	6,95	7,05
10-L	6,95	7,05	10-S	7,45	7,55
12-L	6,95	7,05	12-S	7,45	7,55
15-L	6,95	7,05	14-S	7,95	8,05
18-L	7,45	7,55	16-S	8,45	8,55
22-L	7,45	7,55	20-S	10,45	10,55
28-L	7,45	7,55	25-S	11,95	12,05
35-L	10,45	10,55	30-S	13,45	13,55
42-L	10,95	11,05	38-S	15,95	16,05



Combinaison des matières

- Sélectionner les matières appropriées
- Voir chapitre B pour spécifications des tubes


Selection d	е	mat	ter	ıau	IX
Matéria			i.		M


Coloculon do matoridax						
	Matériau du tube	Matériau du raccord et écrou	Matériau du joint			
	Acier	Acier	Acier/NBR ou Acier/FKM			
	Acier inox	Acier inox	Acier inox/ FKM/NBR			
	Acier inox	Acier	Acier/NBR ou Acier/FKM			




Préparation du tube

- Couper et ébavurer le tube
 Monter sans tension

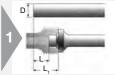

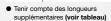

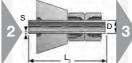

· Respecter les longueurs minimales L2 pour des tubes droits (voir tableau)



 Respecter la cote L3 avant la courbure du tube (voir tableau)



- Couper le tube d'équerre
- Déviation max. ± 1°
- ⚠ Ne pas utiliser de coupe-tubes
- Utiliser le dispositif de coupe EO (AV) pour une coupe manuelle





- Chanfrein max. 0,3 mm × 45°
- Recommandation: outil à ébayurer modèle 226




 Des poussières, saletés, copeaux ou bavures peuvent empêcher la bonne insertion du tube dans

l'outillage


Des tubes sales peuvent engendrer l'usure ou la défaillance des outils



Tableau de préparation du tube - Série L

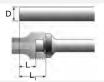



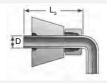



Supplément de longueur


Longueurs droites minimum

 Longueurs droites avant courbure Ecartement minimal pour tubes en U


				oodibalo		tubes on o	
Série ∅ ext. tube	S Epaisseur de paroi	L Acier ± 0,5	L Acier inox ± 0,5	L₁ Acier	L ₁ Acier inox	$L_{\!\scriptscriptstyle 2}$	L ₃
6L	1,0	6,0	6,0	13,0	13,0	90	63
OL	1,5	6,0	6,0	13,0	13,0	90	03
	1,0	5,5	5,5	12,5	12,0		
8L	1,5	5,5	5,5	12,5	12,5	92	65
	2,0	5,0		12,0	12,5		
	1,0	5,5	5,5	12,5	12,5		
10L	1,5	5,0	6,0	12,0	13,0	95	68
	2,0	5,0	6,0	12,0	13,0		

Série	l s	1	1			1	
Ø ext. tube	Epaisseur	Acier	Acier inox	Acier	Acier inox	L_2	L ₃
Ø ext. tube	de paroi	± 0,5	± 0,5	Aciei	ACIEI IIIOX		
				44.5	10.0		
401	1,0	4,5	5,0	11,5	12,0	05	70
12L	1,5	5,5	5,5	12,5	12,5	95	70
	2,0	5,0	5,5	12,0	12,5		
	1,5	5,5	7,0	12,5	14,0		
15L	2,0	5,5	6,5	12,5	13,5	102	75
	2,5	5,5		12,5			
	1,5	5,5	7,0	13,0	14,5		
18L	2,0	5,5	7,0	13,0	14,5	110	80
IOL	2,5	6,0		13,5		110	60
	3,0	6,0		13,5			
	1,5	6,0	7,5	13,5	15,0		
001	2,0	6,5	7,5	13,5	15,0	400	00
22L	2,5	7,0	7,5	14,5	15,0	120	90
	3,0	7,0	·	14,5			
	1,5	5,5	6,5	13,0	14,0		
	2,0	6,5	7,5	14,0	15,0		
28L	2,5	7,0	8,0	14,5	15,5	140	98
	3,0	7,0	- , -	14,5	- , -		
	2,0	7,0	8,5	17,5	19,0		
	3,0	8,5	10,5	19,0	21,0		
35L	4,0	-,-	, .	, .	,,-	170	115
	5,0						
	2,0	7,5	8,0	18,5	19,0		
42L	3,0	9,0	10,5	20,0	21,5	190	125
	4,0	9,0	. 5,0	20,0	2.,0	.50	0
	.,0	5,0					

Tableau de préparation du tube - Série S

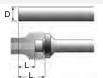



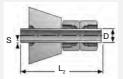

Longueurs droites minimum



 Longueurs droites avant courbure



 Ecartement minimal pour tubes en U

Série ∅ ext. tube	S Epaisseur de paroi	L Acier ± 0,5	L Acier inox ± 0,5	L₁ Acier	L₁ Acier inox	$L_{\!\scriptscriptstyle 2}$	L ₃
68	1,0 1,5	6,0 6,0	6,0 6,0	13,0 13,0	13,0 13,0	92	65
	2,0	5,5		12,5			
	1,0	5,5	5,5	12,5	12,5	95	68
8S	1,5	5,5	5,5	12,5	12,5		
	2,0	5,0		12,0			
108	1,5	5,0	6,0	12,5	13,5	100	70
103	2,0	5,0	6,0	12,5	13,5		

Série Ø ext. tube	S Epaisseur de paroi	L Acier ± 0,5	L Acier inox ± 0,5	L ₁ Acier	L₁ Acier inox	L ₂	L ₃
128	1,5	5,0	6,5	12,5	14,0		
120	2,0	5,0	6,0	12,5	13,5	100	72
	1,5	5,0	6,5	13,0	14,5		
168	2,0	5,5	6,5	13,5	14,5		
103	2,5	5,5	6,5	13,5	14,5	108	78
	3,0	5,0	6,0	13,0	14,0		
	2,0	7,0	8,5	17,5	19,0		
208	2,5	7,0	8,5	17,5	19,0	135	98
203	3,0	7,0	8,5	17,5	19,0	133	90
	3,5	7,0		17,5			
	2,0	8,5	10,0	20,5	22,5		
258	2,5	8,5	10,0	20,5	22,5	155	112
255	3,0	8,5	10,5	20,5	23,0	155	112
	4,0	8,5		20,5			
	3,0	8,5	10,5	22,0	24,0		
30S	4,0	9,5	11,0	23,0	24,5	165	122
	5,0	8,5		22,0		165	122
	2,5		10,0		26,0		
	3,0	10,0	10,0	26,0	26,0		
	3,5	10,0		26,0			
38S	4,0	10,0	12,0	26,0	28,0	190	135
	5,0	11,0	13,0	27,0	29,0		
	6,0	11,5		27,5			
	7,0	11,5		27,5			



Formage de tubes avec EO2-FORM F3

- Méthode recommandée
- Procédé fiable













· Sélectionner les poinçons de formage appropriés selon le matériau, le diamètre extérieur et l'épaisseur du tube

• Vérifier que les poinçons de formage ne sont pas encrassés, usés ou endommagés


- Ne changer d'outils qu'en commande arrêtée (touche OFF) ⚠ Respecter les consignes de sécurité
- ∧ Ne pas faire fonctionner la machine sans les outillages
- Ouvrir les portes du magasin d'outils
- L'outillage de manutention est placé dans la partie supérieure du magasin










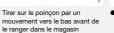





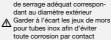



 Vérifier que les ieux de mors de serrage ne sont pas encrassés, usés ou endommagés

- Insérer le poinçon de formage dans la machine à l'aide du support magnétique Tourner dans le sens horaire
- jusqu'à encliquetage de la fermeture à baïonnette

Utiliser le support de manipu-

lation du jeu de mâchoires de

Tirer et retenir le levier du jeu de


mâchoires de serrage





- Introduire le jeu de mors de serrage jusqu'à la butée Relâcher le levier support
- ⚠ Ne jamais faire fonctionner la machine tant que le support de manipulation du jeu de mâchoires de serrage est inséré dedans



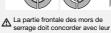

Les mors de serrage doivent parfaitement être positionnés dans leur support



- Appuyer sur le bouton (ON)
- Après chaque démarrage, appuyer la touche reset (RESET)
- La machine exécute une identification automatique de l'outillage
- Les mors de serrage se referment à cet effet
- Tenir la touche reset (RESET) enfoncée jusqu'à éclairement
- L'ordre de marche est indiqué par l'éclairement de la touche reset (RESET)



serrage



- ⚠ L'extrémité du tube doit être exempte de bavures, de copeaux et d'impuretés
- Lubrifier l'intérieur et l'extérieur de l'extrémité du tube
- Utiliser EO-NIROMONT comme lubrifiant
- Introduire l'extrémité du tube équipé de l'écrou jusqu'en butée dans l'outil ouvert
- ⚠ Presser fermement
 l'extrémité du tube contre la
 butée de l'outil
- Ne pas tourner le tube dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de ne pas débloquer le poinçon de formage
- Appuyer et tenir en position enfoncée la touche (© START)
- jusqu'à serrage du tube

 Le commutateur à pédale peut être utilisé comme alternative à la touche (* START)
- A Presser fermement le tube contre la butée jusqu'à serrage
- Utiliser un étayage pour les tubes longs
- A Ne pas toucher à l'outillage pendant l'opération de formage
- Le tube peut être retiré après
- ouverture des jeux de mors

 La touche reset (RESET) s'éclaire et la machine est prête pour
- l'opération suivante

 Contrôler régulièrement (tous les 50 montages) que l'outillage est propre et sans usure
- propre et sans usure
 Démonter les outils avant de les nettoyer
- Nettoyer les jeux de serrage à l'aide d'une brosse métallique et purger le poinçon de formage avec de l'air comprimé
- Remplacer les outils usés



Contrôle de montage

Contrôler tous les tubes formés
 Des tubes incorrectement déformés
 ne peuvent pas être utilisés



chocs

présenter de cannelures ou de



 Contrôler le contour: la surface de contact pour la bague d'étanchéité doit être déformée à angle droit Contrôler le diamètre du collet (tableau)
 Les extrémités de tube défectueuses ne doivent pas être utilisées. Nettoyer et examiner les

outils

Contrôle de mesures Série min Ø max Ø Ø ext. tube [mm] [mm] 6-L/S 8.4 10.3 8-L/S 10.5 12.3 10-L 12.8 14,3 12-L 14.8 16.3 18,5 15-L 20.3 18-L 21,5 24,0 22-L 26.0 27.8 28-L 32,0 33,8 35-L 39.5 42.5 42-L 46.5 49,5 10-S 13.5 15.5 12-S 15.5 17,5 16-S 19,5 21,5 20-S 24.5 27.5 25-S 30,0 34,0 30-S 35.0 39.0 38-S 43,0 47,0



Installation

Ne pas faire de montage avec des tubes sous tension





 Monter le joint d'étanchéité (DOZ)

- Les filetages doivent être lubrifiés pour les raccords en acier inoxydable
- EO-NIROMONT est un lubrifiant ultraperformant pour raccords en acier inoxydable


Tableau



Та	ille	Longueur de clef H [mm]
22-L 28-L 35-L 42-L	20-S 25-S 30-S 38-S	400 500 800 1000 1200



- Le tube doit être monté sans tension
- Assembler jusqu'à accroissement sensible des forces de montage (sans rallonge de clef)

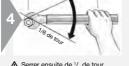

⚠ Serrer ensuite de ¼ de tour
 ⚠ Utiliser la rallonge de clef recommandée pour des Ø ext. de tube au delà de 20 mm (tableau)
 ⚠ Des assemblages incorrects entravent l'efficacité et la longévité de la connexion


Consignes de test de l'outillage EO2-FORM



Poincon de formage et mors de serrage pour EO2-FORM

- ⚠ L'utilisation d'outils inappropriés, endommagés ou usés peut conduire à la défaillance des raccords et à des dommages sur l'appareil de montage
- ⚠ L'outillage doit être régulièrement contrôlé, au plus tard après 50 montages
- ⚠ Les outils usés doivent être remplacés
 ⚠ Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker
- ▲ Garder l'outillage propre et le lubrifier régulièrement



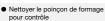

Ne pas démonter l'outil



 Contrôle visuel: la surface ne doit pas présenter des traces d'abrasion ou des chocs

• Purger les copeaux et impuretés avec de l'air comprimé



- Nettoyer les mors de serrage
- pour contrôle
- Ne pas démonter l'outil Les goupilles d'arrêt ne doivent pas être absentes ou endommagées



- Contrôle visuel: les faces de serrage ne doivent pas présenter de traces d'usure ou de vieillissement
- Eliminer les copeaux à l'aide d'une brosse métallique



Montage des raccords à souder



Montage des raccords à souder

- Nipples à souder EO
- ⚠ Utiliser des matériaux soudables
- ▲ Selon l'application ou la spécification du projet, des exigences particulières peuvent valoir pour:

la préparation du tube, le procédé de soudage, la qualification de l'opérateur, le contrôle de la connexion soudée et le traitement après soudage



Préparation du tube

- Couper minutieusement



Combinaison des matières

 Sélectionner les matières de tubes appropriés

Matériau du raccord	Spécification du tube
Acier	Acier soudable
Acier inox	Acier inox soudable





Dispositif de coupe EO (AV)




 Façonner l'extrémité du tube selon l'embout à souder

Montage



- · Glisser l'écrou sur l'embout à souder
- · Eloigner tous les joints avant soudage
- Souder le raccord à l'extrémité
- Le raccord et le tube doivent être alignés
- Nettoyer la soudure
- Calibrer le diamètre intérieur • Examiner la connexion soudée
- · Effectuer au besoin un traitement de surface postérieur à la
- - Monter le joint torique
 - Lubrifier le joint torique pour faciliter le montage
 - Le joint torique ne doit être ni torsadé, ni endommagé

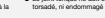






inoxydable ▲ EO-NIROMONT est un lubrifiant ultraperformant pour raccords en acier inoxydable



 Assembler jusqu'à accroissement sensible des forces de montage (sans rallonge de clef)

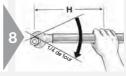

A Serrer ensuite d' ¼ de tour (1,5 6 pans)





Sélection du tube


 Sélectionner les matériaux adéquats

Tube e	Tube en acier inox	
étiré à froid sans soudure	soudé & étiré	étiré à froid sans soudure
NF A 49330	NF A 49341	
ISO 3304 R	DIN 2393	NF A 49341
DIN 2391C pt 1	BS 3602/2	DIN 17458 DA/T3
BS 3602 pt1	SAE J525	ASTM A 269
SAE J524		



Préparation du tube

Couper et ébavurer minutieusement

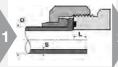

- Calculer la longueur du tube
- avant la coupe Ajouter la longueur supplémentaire «L»



 Respecter les longueurs minimales L

(voir Tableau cidessous)



- Couper complètement le tube Déviation max. ±1°
- ⚠ Ne pas utiliser de tronçonneuses de tubes
- Dispositif de coupe EO (AV) pour coupe manuelle



Ebavurer l'intérieur et l'extérieur du tube

sur demande

- Chanfrein max. 0,3 mm × 45°
- Recommandation:
- Outil à ébavurer modèle 226 Des impuretés peuvent conduire à l'usure ou à la défaillance des outils



Tube métrique [mm]		Longueurs min. jusqu'à	Long	ueur su	plémer	ıt. ~ L [r	nm] poi	ur épais	seur du	tube
Ø tube	Epaisseur courbure L1 [mm]		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
- 6	1,0 – 1,5	40	4,5	5,5						
8	1,0 - 2,0	40	5,0	5,0						
10	1,0 - 2,0	40	2,5	4,0	3,5					
12	1,0 - 3,0	50	3,5	4,5	4,5	4,0	4,0			
14	1,5 - 2,0	50			5,0					
15	1,0 - 2,0	50		4,5	5,0					
16	1,5 - 3,0	50		3,0	3,0	3,0	2,5			
18	1,5 - 2,0	50		6,0	5,5					
20	2,0 - 3,5	50			3,5	4,0	4,0	3,5		
22	1,5 - 2,5	50			6,5	7,0				
25	2,0 - 4,0	50				4,0	4,5		4,0	
28	1,5 - 3,0	50			6,0	7,0				
30	2,0 - 4,0	50			5,0		5,0		5,0	
32	2,0 - 4,0	50					3,5		3,5	
35	2,0 - 3,0	50					7,0			
38	2,0 - 5,0	50					5,0		5,0	4,5
50	3.0	50					4.0			

Tube	pouce [inch]	Longueurs min. jusqu'à	L	ongue.	ur sup	pléme	ntaire	~ L [m	m] pou	ır épais	sseur o	du tube	•
Ø tube	Epaisseur	courbure L1 [mm]	0,028"	0,035"	0,049"	0,065	0,083	0,095"	0,109"	0,120"	0,134"	0,156"	0,188"
1/4″	0,020 - 0,065	40	4,5	5,0	4,0								
3/8"	0,020 - 0,095	40		3,5	3,5	4,0	4,0	4,0					
1/2"	0,028 - 0,095	50		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					
5/8"	0,035 - 0,120	50			4,0	4,0	3,0	4,5	4,0	4,5			
3/4"	0,035 - 0,156	50			4,0	4,0	3,0	2,5	3,5	4,0	4,5		
1″	0,035 - 0,188	50				3,5	3,5	2,5	4,5	4,5	5,0		
1 1/4"	0,049 - 0,188	50					4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,5	4,5
1 1/2"	0,049 - 0,220	50				4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	5,5
2"	0,083 - 0,120	50					4,0	4,0		5,0			

Instructions de montage des raccords O-Lok®





Machine d'évasement du tube et assemblage des raccords O-Lok®

- Méthode sûre
- Economique
- Utiliser le procédé Parflange[®]

















- Machine Parflange®
- Sélectionner le mandrin à évaser selon la dimension du tube
- Utiliser un mandrin spécial «SS» pour tubes en acier inox
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure, d'avaries ou d'impuretés
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifier régulièrement
- Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du tube
- Utiliser des mâchoires de serrage spéciales «SS» pour tubes en acier inox
- Les mâchoires de serrage ne doivent présenter aucune trace d'abrasion
- Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker pour O-Lok®
- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- S'assurer que l'unité automatique de lubrification est pleine EO-NIROMONT (LUBSS)
- Introduire la manchette O-Lok® dans la mâchoire de serrage ouverte
- Assembler les demi-mâchoires















• Insérer le jeu de mâchoires fermé tube

- dans le logement conique • 50: Fermer la grille de protection
- Glisser l'écrou sur l'extrémité du
- Le filetage est dirigé vers l'extrémité du tube
- ⚠ Introduire l'extrémité du tube jusqu'en butée
- Serrer le tube Parflange® 1025
- 1040/50: fermeture automatique des mors
- Appuyer la touche START
- Ne pas intervenir dans la zone de travail





- levier de serrage Parflange® 1040/50: ouverture automatique des mors
- Extraire le tube de la machine
- Desserrer les mâchoires dans le séparateur grâce à un mouve-ment sur le coté du tube





Instructions de montage des raccords O-Lok®

Contrôle de l'évasement



 Nettoyer l'extrémité du tube pour contrôle

Examiner l'évasement : le cône ▲ Examiner revasement : 5 12 intérieur ne doit pas présenter de fissures, d'ébarbures, de cannelures ou d'empreintes



- Contrôler le diamètre d'évasement
- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus grand que le diamètre extérieur de la manchette
- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus petit que le plus petit diamètre de la manchette
- Mesurer en cas de doute et comparer au tableau

Ø D	Ø ext	. tube	Ø D				
	mm	ln.	min. [mm]	max. [mm]			
3 6	6	1/4"	12,10	12,75			
	8		14,85	15,75			
	10	3/8"	14,85	15,75			
	12	1/2"	18,00	18,90			
	14		22,20	23,45			
	15		22,20	23,45			
	16	5/8″	22,20	23,45			
	18		26,60	27,85			
	20	3/4"	26,60	27,85			
	22		32,95	34,20			
	25	1″	32,95	34,20			
	28		39,35	40,55			
	30		39,35	40,55			
	32	1 1/4"	39,35	40,55			
	35		47,25	48,50			
	38	1 1/2"	47,25	48,50			
	50	2″	58,90	60,60			

Installation



- Lubrifier le joint torique Ne pas lubrifier les raccords en acier
- Acier inoxydable: lubrification des filetages requise

 Utiliser le lubrifiant ultraperfor-
- mant EO-NIROMONT



- Visser l'écrou sur le corps
- Visser l'écrou à la main jusqu'au contact avec le métal
- Marquer la position de l'écrou

Recommandation de montage

métrique pouce SAE SAE Nm -0% + 10% à la main*	
[mm] [inch] Acier Acier inox Tube E	crou
6 1/4" -4 9/16-18 25 32 1/4 - 1/2 1/2	2 – 3/4
8 3/8" -6 11/16-16 40 50 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
10 3/8" -6 11/16-16 40 50 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
12 1/2" -8 13/16-16 55 70 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
14 5/8" -10 1-14 80 100 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
15 5/8" -10 1-14 80 100 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
16 3/4" -10 1-14 80 100 1/4 - 1/2 1/2	2 - 3/4
18 -12 1 3/16-12 115 145 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
20 1" -12 1 3/16-12 115 145 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
22 -16 1 7/16-12 150 190 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
25 1" -16 1 7/16-12 150 190 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
28 1 1/4" -20 1 11/16-12 205 235 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
30 1 1/4" -20 1 11/16-12 205 235 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
32 1 1/2" -20 1 11/16-12 205 235 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
35 -24 2-12 315 315 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
38 1 1/2" -24 2-12 315 315 1/4 - 1/2 1/3	3 – 1/2
50 2" -32 2 1/2-12 - 490 -	-



- · Serrer l'écrou comme indiqué dans le tableau
- Ou serrer avec une clef en respectant le nombre indiqué α de tours
- Méthode de serrage recommandée
- Un 6 pans correspond à un angle de serrage de 60°

* «6 pans – méthode de serrage à la main » pour acier et acier inox





échange du joint torique ● Utiliser l'outil «CORG» pour le montage de joints toriques








• Insérer le joint torique dans l'entaille de côté de l'outil

Placer le bout ouvert de l'outil sur le corps de O-Lok®

 Presser le piston de l'outil jusqu'à ce que le joint torique glisse dans la rainure du corps

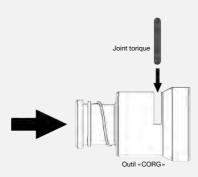

• Fonctionnement de l'outil «CORG»



Sélection du tube


 Sélectionner les matériaux adéquats

Tube e	Tube en acier inox	
étire à froid sans soudure	soudé & étiré	étiré à froid sans soudure
NF A 49330	NF A 49341	
ISO 3304 R	DIN 2393	NF A 49341
DIN 2391C pt 1	BS 3602/2	DIN 17458 DA/T3
BS 3602 pt1	SAE J525	ASTM A 269
SVE 1234		



Préparation du tube

Couper et ébavurer minutieusement

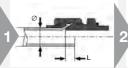



- Calculer la longueur du tube avant la coupe
- Ajouter la longueur supplémentaire «L»



Respecter les longueurs minimales L, (voir tableau cidessous)



- Couper complètement le tube Déviation max. ±1°
- Dispositif de coupe EO (AV) pour coupe manuelle



- Ebavurer l'intérieur et l'extérieur du tube
- Chanfrein max. 0,3 mm x 45°
- Recommandation: outil à ébavurer modèle 226
- A Des impuretés peuvent causer l'usure ou la défaillance d'outils



Tableau de préparation du tube

Tube metrique [mm]		Tube pouce [inch]		Longueur	Longueurs min. droites	Diametre
				supplémentaire	jusqu'à la courbure	d'évasement
Ø tube	Epaisseur	Ø tube	Epaisseur	~ L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
6	1,0 - 1,5	1/4"	0,020 - 0,065	2,0	40	8,6 - 9,7
8	1,0 - 1,5	5/16"	0,020 - 0,065	2,0	40	10,2 - 11,3
10	1,0 - 1,5	3/8"	0,020 - 0,065	2,0	42	11,7 – 12,7
12	1,0 - 2,0	1/2"	0,028 - 0,083	2,5	43	16,0 –17,3
14	1,5 – 2,0			2,5	52	19,3 – 20,2
15	1,0 - 2,5			2,5	52	19,3 – 20,2
16	1,5 – 2,5	5/8"	0,035 - 0,095	2,5	52	19,3 – 20,2
18	1,5 – 3,0			3,0	56	23,4 - 24,7
20	2,0 - 3,0	3/4"	0,035 - 0,109	3,0	57	23,4 - 24,7
22	1,5 - 3,0			3,0	58	26,5 - 27,8
25	2,0 - 3,0	1″	0,035 - 0,120	3,0	58	29,7 - 31,0
28	1,5 - 3,0			4,0	65	37,6 - 38,9
30	2,0 - 3,0			4,0	65	37,6 - 38,9
32	2,0 - 3,0	1 1/4"	0,049 - 0,120	4,0	65	37,6 - 38,9
35	2,0 - 3,0			4,0	70	43,2 - 45,3
38	2,0 - 4,0	1 1/2"	0,049 - 0,120	4,0	70	43,2 - 45,3
42*	2,0 - 3,0			5,0	80	52,0 - 54,8
50	2,0 - 3,5	2"	0,058 – 0,134	5,0		59,2 - 61,2

- * tube OD 42 mm: tube diamètre extérieur 42 mm
- 1015: non applicable
- · KARRYFLARE: outil spécial KARRYFLARE/FPIN42 requis

Evasement à 37° et montage des raccords Triple-Lok®

- Méthode sûre
- Economique
- Utiliser le procédé Parflange[®]

















- Sélectionner le mandrin à évaser
- selon la dimension du tube • Utiliser un mandrin spécial «SS» pour tubes en acier inox
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure, d'avaries ou d'impuretés
- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifier régulièrement
- Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du tube
- Utiliser des mâchoires de serrage spéciales «SS» pour tubes en acier inox
- Les mâchoires de serrage ne doivent présenter aucune trace d'abrasion
- Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker pour Triple-Lok®
- dans le logement conique
- Maintenir les surfaces de contact propres et lubrifiées
- 50: fermer la grille de protection

 Glisser l'écrou et la fourrure de support sur l'extrémité du tube











- Introduire l'extrémité du tube jusqu'à la butée
- Parflange® 1025: Serrer les mors avec le levier
- Parflange® 1040/50: fermeture automatique des mors
- Tenir fermement le tube
- Apuyer la touche START Ne pas intervenir dans la zone de travail
- Parflange® 1025:
- ouverture du levier de serrage
- Parflange® 1040/50:
- ouverture automatique des mors Extraire l'extrémité du tube de la machine à l'aide de mâchoires de serrage
- Desserrer les mâchoires dans le séparateur grâce à un mouvement sur le coté du tube

Evasement 37° avec machine **EOMAT et KARRYFLARE**

- Fiabilité
- Efficacité
- Le procédé Parflange est recommandé

















- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure ou d'impuretés
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifier régulièrement
- KARRYFLARE: le mandrin pour tubes de 42 mm doit être monté face plane au dessus
- · Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du tube
- La surface de maintien du tube doit être propre et sans impuretés
- N'utiliser que des outillages d'origine Parker
- La zone d'outillage doit être nettoyée régulièrement
- · Glisser l'écrou et la manchette sur l'extrémité du tube
- Lubrifier l'extrémité du tube Lubrifiant EO-NIROMONT recommandé















- Tenir fermement le tube contre la butée
- KARRYFLARE: fermer la valve de la pompe manuelle
- KARRYFI ARE: garder le circuit fermé
- FOMAT UNI: régler la pression selon les
- instructions ● EOMAT III/A:
- sélectionner le menu (FLARE) • KARRYFLARE: se référer aux instructions de la machine
- Machines autres que EOMAT: vérifier la compatibilité
- Tenir le tube fermement
- KARRYFLARE: pomper jusqu'à l a pression indiquée
- ⚠ Garder les mains hors de la zone de travail
- A KARRYFLARE: ne pas dépasser 400 bar
- KARRYFLARE: ouvrer la valve de la pompe
- manuelle Retirer le tube de la machine
- Utiliser le séparateur de mors pour libérer le tube

Contrôle de l'évasement




 Nettoyer l'extrémité du tube pour contrôle

Examiner l'évasement : le cône intérieur ne doit pas présenter de fissures, d'ébarbures, de cannelures ou d'empreintes



Contrôler le diamètre d'évase

- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus grand que le diamètre extérieur des manchettes
- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus petit que le diamètre intérieur des manchettes
- Mesurer en cas de doute et comparer au tableau

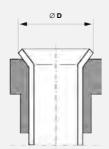

Ø ext. du tube		∅ D		
mm	inch	Min.	Max.	
6	1/4"	8,6	9,7	
8	5/16"	10,2	10,3	
10	3/8"	11,7	12,7	
12	1/2"	16,0	17,3	
14		19,3	20,2	
15		19,3	20,2	
16	5/8"	19,3	20,2	
18		23,4	24,7	
20	3/4"	23,4	24,7	
22	7/8"	26,5	27,8	
25	1″	29,7	31,0	
28		37,6	38,9	
30		37,6	38,9	
32	1 1/4"	37,6	38,9	
35		43,2	45,3	
38	1 1/2"	43,2	45,3	
42		52,0	54,8	

Installation



- Raccords en acier: pas de lubrification
- A Raccords en acier inoxydable: lubrification des filetages requise
- Utiliser le lubrifiant ultraperformant EO-NIROMONT



- · Visser l'écrou sur le corps Visser l'écrou à la main jusqu'au
- contact avec le métal Marquer la position de l'écrou
- Serrer l'écrou comme indiqué dans le tableau
- Utiliser la rallonge de clef pour des Un 6 pans correspond à un angle Ø ext. de tube au delà de 28 mm

de serrage de 60°

Recommandation de montage

Tube métrique [mm]	Tube pouce [inch]	Filetage SAE	α pans – serrage à la main* Tube Cône		Couple de serrage Nm -0% + 10% Acier Acier inox	
6	1/4"	7/16-20	2″	2″	15	30
8	5/16"	1/2-20	2″	2"	20	40
10	3/8"	9/16-18	1 1/2"	1.1/4"	30	60
12	1/2"	3/4-16	1 1/2"	1″	60	115
14		7/8-14	1 1/2"	1″	75	145
15		7/8-14	1 1/2"	1″	75	145
16	5/8"	7/8-14	1 1/2"	1″	75	145
18		1.1/16-12	1 1/4"	1″	110	180
20	3/4"	1.1/16-12	1 1/4"	1″	110	180
22	7/8"	1.3/16-12	1″	1″	135	225
25	1″	1.5/16-12	1″	1″	175	255
28		1.5/8-12	1″		260	295
30		1.5/8-12	1″	1″	260	295
32	1 1/4"	1.5/8-12	1″	1″	260	295
35		1.7/8-12	1″		340	345
38	1 1/2"	1.7/8-12	1″	1″	340	345
42		2.1/4-12	1″	1″	380	400

* «6 pans - méthode de serrage à la main» pour acier et acier inox

Consignes de contrôle pour les outillages O-Lok® /Triple-Lok®



Outillage pour machines Parflange®

- ▲ L'utilisation d'outils inappropriés, endommagés ou usés peut provoquer la défaillance des raccords et des dégâts sur l'appareil de montage.
- ⚠ L'outillage doit être régulièrement contrôlé, au plus tard après 50 montages
- ⚠ Les outils usés doivent être changés
- A Garder les outils propres et les lubrifier régulièrement



 Nettoyer le mandrin à évaser pour contrôle



Ontrôle visuel : la surface ne doit pas présenter des traces d'abrasion ou des avaries



- Nettoyer les mâchoires de serrage pour contrôle
- Les goupilles d'arrêt ne doivent pas être absentes ou abîmées



- Contrôle visuel : les faces de serrage ne doivent pas présenter d'usure ou de vieillissement
- Eliminer l'abrasion métallique à l'aide d'une brosse métallique



Ajustement des outillages Parflange®

- Le réglage des mâchoires est inutile si les paramètres de réglage de la machine sont mauvais ou si les composants sont endommagés
- ⚠ Les machines peuvent être réglées pour corriger les variations de diamètre et d'évasement





 Dévisser pour réduire le diamètre d'évasement (direction contraire au sens horaire)

Ajuster simultanément les deux vis



 Visser pour agrandir le diamètre d'évasement (sens horaire) Ajuster simultanément les deux

● 1 click ≜ environ 0,05 mm

vis



- Ajuster les vis de butée en petites étapes
- Contrôler le diamètre d'évase-

Protéger les vis contre tout A Protege ... désajustement

Instructions de montage Flange-Seal



Sélection du tube

 Sélectionner les matériaux adéquats

Tube inox							
étiré à froid sans soudure	soudé & étiré						
NF A 49330	NF A 49341						
ISO 3304 R	DIN 2393						
DIN 2391C pt 1	BS 3602/2						
BS 3602 pt1	SAE J525						
SAE J524							



Préparation du tube

 Couper et ébavurer minutieusement







- Calculer la longueur du tube avant la coupe
- Ajouter la longueur supplémentaire «L»
- · Respecter les longueurs minimales L, (voir tableau ci-dessous)







- Couper complètement le tube
- Déviation max. ±1°
- ⚠ Ne pas utiliser de tronçonneuses de tubes
- coupe manuelle
- Ebavurer l'intérieur et l'extérieur du tube
- Chanfrein max. 0,3 mm × 45° Recommandation : outil à ébavurer modèle 226
- Dispositif de coupe EO (AV) pour
 Des impuretés peuvent conduire à l'usure ou à la défaillance des outils



Tube métrique		Longueurs min. droites	Longueur supplémentaire							
[mm]		L1 jusqu'à courbure		~ L [mm] pour épaisseur de paroi						
Ø tube	Epaisseur	[mm]	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
6	1,0 - 1,5	50	4,5	5,5						
8	1,0 - 2,0	50	5,0	5,0						
10	1,0 - 2,0	50	2,5	4,0	3,5					
12	1,0 - 2,5	50	3,5	4,5	4,5	4,0				
16	1,5 - 3,0	50		3,0	3,0	3,0	2,5			
20	2,0 - 3,5	65			3,5	4,0	4,0	3,5		
			1							1

Tubes pouce [inch]		Longueurs min. droites	L	ongue.	ur sup	plémei	ntaire -	- L [mr	n] pou	r épais	seur o	le parc	oi
Ø tube	Epaisseur	L1 jusqu'à courbure [mm]	0,028"	0,035"	0,049"	0,065"	0,083"	0,095"	0,109"	0,120"	0,134"	0,156"	0,188"
1/4"	0,020 - 0,065	40	4,5	5,0	4,0								
3/8"	0,020 - 0,095	40		3,5	3,5	4,0	4,0	4,0					
1/2"	0,028 - 0,095	50		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					
5/8"	0,035 - 0,120	50			4,0	4,0	3,0	4,5	4,0	4,5			
3/4"	0,035 - 0,134	50			4,0	4,0	3,0	2,5	3,5	4,0	4,5		
3/4	0,000 - 0,104] 30	l		4,0	4,0	0,0	2,5	0,0	4,0	4,3	l	I



Instructions de montage Flange-Seal





Flange-Seal - machine d'évasement et assemblage

- Méthode sûre
- Economique
- Utiliser le procédé Parflange®













- Machine Parflange®
- Sélectionner le mandrin à évaser selon la dimension du tube
- Utiliser un mandrin spécial «SS» pour tubes en acier inox
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure, d'avaries ou d'impuretés
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifier régulièrement
- Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du
- Utiliser des mâchoires de serrage spéciales pour Flange Seal
- Les mâchoires de serrage ne doivent présenter aucune trace d'abrasion
- Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker pour O-Lok® Respecter la valeur limite de l'épaisseur max. du tube
- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- S'assurer que l'unité automatique de lubrification est pleine (EO-NIROMONT (LUBSS)
- 50: fermer la grille de protection
- Assembler les demi-mâchoires
- Introduire la manchette Flange-Seal dans la mâchoire de serrage



dans le logement conique











- Serrer le tube Parflange® 1025
- Fermeture automatique des mors Parflange® 50
- Appuyer la touche START
- Ne pas intervenir dans la zone de travail



Instructions de montage Flange-Seal



- Parflange® 1025: ouverture du levier de serrage
- Parflange® 1040/50: ouverture automatique des mors
- Extraire l'extrémité du tube de la machine à l'aide de mâchoires de serrage
- Desserrer les mâchoires dans le séparateur grâce au mouvement sur le côté



 Nettoyer l'extrémité du tube pour Contrôler le diamètre d'évasecontrôle ment

▲ Examiner l'évasement: le cône intérieur ne doit pas présenter de fissures, d'ébarbures, de cannelures ou d'empreintes

Øt	ube	Ø D				
mm	Pouce	min. [mm]	max. [mm]			
6	1/4"	12,10	12,75			
8		14,85	15,75			
10	3/8″	14,85	15,75			
12	1/2"	18,00	18,90			
16	5/8"	22,20	23,45			
20	3/4"	26,60	27,85			



- Placer le joint dans l'écrou lâche
- Visser l'écrou jusqu'à en butée Serrer l'écrou avec le couple de serrage recommandé

Couples de serrage recommandés

Tube métrique	Tube Dim. Filetage pouce nom. SAE			Couple de serrage Nm -0% + 10%
[mm]	[pouce]	SAE	UN/UNF-2A	Acier
6	1/4″	-4	9/16-18	25
8	5/16"	-6	11/16-16	40
10	3/8"	-6	11/16-16	40
12	1/2"	-8	13/16-16	65
16	5/8"	-10	1-14	80
20	3/4"	-12	1 3/16-12	115

Aperçu du système de composants - système Flange-Seal **Tubes métriques**

Ø ext. tube (mm)	Taille du racc.	Raccord Flange- Seal	Joint	Mâchoires de serrage*	Mandrin à évaser
6	4	LHMPS6	4PLS	M4018006XxxxMLHP	B3018006XxxxM
8	6	LHMPS8	6PLS	M4018008XxxxMLHP	B3018008XxxxM
10	6	LHMPS10	6PLS	M4018010XxxxMLHP	B3018010XxxxM
12	8	LHMPS12	8PLS	M4018012XxxxMLHP	B3018012XxxxM
16	10	LHMPS16	10PLS	M4018016XxxxMLHP	B3018016XxxxM
20	12	LHMPS20	12PLS	M4018020XxxxMLHP	B3018020XxxxM

*xxx : inclure l'épaisseur de paroi selon la liste de l'outillage *Exemple 1 : outil de tube métrique pour 8×1,5 mm Mâchoires de serrage : M4018008x1,5MLHP Mandrin à évaser : B3018008x1,5M

Aperçu du système de composants - système Flange-Seal **Tubes pouces**

Ø ext. tube (inch)	Taille du racc.	Raccord Flange- Seal	Joint	Mâchoires de serrage*	Mandrin à évaser
1/4″	4	4LHP-S	4PLS	M4004Xxxx180LHP	B4004Xxxx180
3/8"	6	6LHP-S	6PLS	M4006Xxxx180LHP	B4006Xxxx180
1/2"	8	8LHPS	8PLS	M4008Xxxx180LHP	B4008Xxxx180
5/8"	10	10LHP-S	10PLS	M4010Xxxx180LHP	B4010Xxxx180
3/4"	12	12LHP-S	12PLS	M4012Xxxx180LHP	B4012Xxxx180

*xxx: inclure l'épaisseur de paroi selon la liste de l'outillage *Exemple 2: outil de tube pouce pour 1/2×0.083" Mâchoires de serrage: M4008x083180LHP Mandrin à évaser: B4008x083180



Montage de filetages métriques

 Filetage métrique DIN ISO 6149-2/3 ISO 9974-2/3 DIN 3859-T2









- ⚠ Les filetages doivent être lubrifiés pour les raccords en acier
 - inoxydable

 EO-NIROMONT est un lubrifiant spécial de haute performance pour les raccords en acier inoxydable
- Visser solidement le raccord
- Monter comme indiqué dans le

Couples de serrage pour raccords en acier avec filetage métrique, pour implantations en acier

				Filetage	es mâles d	roits cylind	riques	Clapets anti- retour	Racco Banjo		Fileta orienta à vis	ables		ichons turation
Produit	Ø	Dimension	Forme A	Forme B	Forme E	Forme F	là joint torique	RHV/RHZ	WH/TH	SWVE	Joint	1	VSTI-ED	VSTI-OR
	ext.	du filetage	à bague	à rondelle	à joint	à joint	et bague	Forme E			torique et		Forme E	Forme F
	tube	Т	coupante	d'étan-	ED	torique	de retenue	à joint			bague de	Joint	à joint	à joint
				chéité				ED			retenue	torique	ED	torique
Séries		mm	Nm	Nm	Nm	Nm		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm ∆	Nm
	6	M 10×1,0	9	18	18	15	18	18	18	18	18	15	12	20
	8	M 12×1,5	20	30	25	25	35	25	45	35	35	25	25	35
	10	M 14×1,5	35	45	45	35	45	35	55	50	45	35	35	45
EO L	12	M 16×1,5	45	65	55	40	55	50	80	60	55	40	50	55
Triple-	15	M 18×1,5	55	80	70	45	70	70	100	80	70	45	65	70
Lok®	18	M 22×1,5	65	140	125	60	160	125	140	120	180	60	90	100
LUK	22	M 26×1,5	90	190	180	100*	250	145	320	130	180	100	135	
	28	M 33×2,0	150	340	310	160	310	210	360		310	160	225	310
	35	M 42×2,0	240	500	450	210	450	360	540		450	210	360	330
	42	M 48×2,0	290	630	540	260	540	540	700		600	260	360	420
	6	M 12×1,5	20	35	40	35		35	45	35	35	35	25	35
	8	M 14×1,5	35	55	40	45		45	55	50	60	45	35	45
	10	M 16×1,5	45	70	70	55		55	80	60	95	55	50	55
	12	M 18×1,5	55	110	90	70		70	100	80	120	90	65	70
EO S	14	M 20×1,5	55	150	125	80		100	125	110			80	80
O-Lok®	16	M 22×1,5	65	170	135	100		125	135	120	190	100	90	100
	20	M 27×2,0	90	270	180	170		135	320	135	190	170	120	170
	25	M 33×2,0	150	410	310	310		210	360		500	310	225	310
	30	M 42×2,0	240	540	450	330		360	540		600	330	360	330
	38	M 48×2,0	290	700	540	420		540	700		600	420	360	420
		ouple de seri					Matière implar	tation		Duret	é Redu	ction du	couple de	serrage de
Lubrifier	le fileta	age avant mo	ontage. * Fi	letage M 27	7×2,0		Acier avec utilis	ation de lub	rificant	Toutes	10 %			
							haute performance (par exemple,							
∆ L'asse	emblag	je dans des i	mplantatio	ns de matiè	res autres	que _	additive à l'huile hydraulique)							
l'acier né	cessit	e généralem	ent une mo	dification d	es couples		En fonte ductile (par exemple GGG50)) Toutes	10 %			
de serra	ge.										0 15 %			



A reduction of torque is always required, when the turning angle

Dans ce cas, il est recommandé de réduire le couple:

from fingertight to the recommended torque is more than 30°!

HB 125

HB 100

< HB 100 35 %

20 %

30 %



Montage de filetages BSPP

 BSPP Forme G ISO 1179-I DIN 3859-T2







- ⚠ Les filetages doivent être lubrifiés pour les raccords en acier inoxydable
- inoxydable

 EO-NIROMONT est un lubrifiant spécial de haute performance pour les raccords en acier inoxydable
- Visser solidement le raccord
- Monter comme indiqué dans le tableau

Couples de serrage pour raccords en acier avec filetage BSPP, pour implantations en acier

			Fileta	ages mâles	droits cylind	Iriques	Clapets anti- retour	Raco Banj		Filetages orientables à visser	Bouchons d'obturation
Produit	Ø	Dimension	Forme A	Forme B	Forme E	à joint torique	RHV/RHZ	WH/TH	SWVE	Joint torique	VSTI-ED
	ext.	du filetage	à rondelle	à coupante	à joint	et bague de	Forme E			et bague de	Forme E
	tube	_ T	d'étanchéité		ED	retenue	à joint torique			retenue	á joint ED
Serie		Pouce	Nm	Nm	Nm			Nm	Nm	Nm	Nm △
	6	G 1/8 A	9	18	18	18	18	18	18	18	13
	8	G 1/4 A	35	35	35	35	35	45	40	35	30
	10	G 1/4 A	35	35	35	35	35	45	40	35	
	12	G 3/8 A	45	70	70	70	50	70	65	70	60
EO L	15	G 1/2 A	65	140	90	90	85	120	90	110	80
Triple-Lok®	18	G 1/2 A	65	100	90	90	65	120	90	110	
	22	G 3/4 A	90	180	180	180	140	230	125	180	140
	28	G1A	150	330	310	310	190	320		310	200
	35	G 1 1/4 A	240	540	450	450	360	540		450	400
	42	G 1 1/2 A	290	630	540	540	540	700		540	450
	6	G 1/8 A								25	13
	6	G 1/4 A	35	55	40		45	45	40	55	30
	8	G 1/4 A	35	55	40		45	45	40	55	(30)
	10	G 3/8 A	45	90	80		60	70	65	90	60
EO S	12	G 3/8 A	45	90	80		60	70	65	90	(60)
O-Lok®	14	G 1/2 A	65	150	115		145	120	90	110	80
O-LOK	16	G 1/2 A	65	130	115		100	120	90	110	(80)
	20	G 3/4 A	90	270	180		145	230	125	115	140
	25	G1A	150	340	310		260	320		420	200
	30	G 1 1/4 A	240	540	450		360	540		550	400
	38	G 1 1/2 A	290	700	540		540	700		600	450

Tolérance du couple de serrage: 0 / +10% Lubrifier le filetage avant montage.

 Δ L'assemblage dans des implantations de matières autres que l'acier nécessite généralement une modification des couples de serrage.

A reduction of torque is always required, when the turning angle from fingertight to the recommended torque is more than 30°!

Dans ce cas, il est recommandé de réduire le couple:

340 340	700	1 000 1 450
Matière implantation	Dureté	Reduction du couple deserrage de
Acier avec utilisation de lubrificant haute performance (par exemple, additive à l'huile hydraulique)		10 %
En fonte ductile (par exemple GGG50)	Toutes	10 %
Aluminium	HB 150	15 %
	HB 125	20 %
	HB 100	30 %
	< HB 100	35 %





Montage de filetages UNF à joint torique selon SAE

 Filetage UN/UNF ISO 11926-2/3





- Les filetages doivent être lubrifiés pour les raccords en acier
- inoxydable

 EO-NIROMONT est un lubrifiant spécial de haute performance pour les raccords en acier inoxydable
- Visser solidement le raccord
- Monter comme indiqué dans le tableau

Couples de serrage pour raccords en acier avec filetage UNF, pour implantations en acier

			iple-Lok® et O-Lok®
Produit	Filetage		uple de serrage
	ISO 11296	pour filetages droits	pour raccords orientables
			à contre-écrou
Seriés	pouces	Nm	Nm
	7/16-20 UN(F)	23	18
	1/2-20 UN(F)	28	28
	9/16-18 UN(F)	34	34
EO L	3/4-16 UN(F)	60	55
Triple-Lok®	7/8-14 UN(F)	115	80
Inple-Lok	1 1/16-12 UN(F)	140	100
	1 5/16-12 UN(F)	210	150
	1 5/8-12 UN(F)	290	290
	1 7/8-12 UN(F)	325	325
	7/16-20 UN(F)	35	20
	1/2-20 UN(F)	40	40
	9/16-18 UN(F)	46	46
F0.0	3/4-16 UN(F)	80	80
EO S O-Lok®	7/8-14 UN(F)	135	135
O-LOK"	1 1/16-12 UN(F)	185	185
	1 5/16-12 UN(F)	270	270
	1 5/8-12 UN(F)	340	340
	1 7/8-12 UN(F)	415	415

Tolérance pour couple de serrage: 0 / + 10 % Lubrifier le filetage avant montage.

 Δ L'assemblage dans des implantations de matières autres que l'acier nécessite généralement une modification des couples de serrage.

A reduction of torque is always required, when the turning angle from fingertight to the recommended torque is more than 30°!

Dans ce cas, il est recommandé de réduire le couple:

Matière implantation	Dureté	Reduction du couple deserrage de
Acier avec utilisation de lubrificant haute performance (par exemple, additive à l'huile hydraulique)	Toutes	10 %
En fonte ductile (par exemple GGG50)	Toutes	10 %
Aluminium	HB 150	15 %
	HB 125	20 %
	HB 100	30 %
	< HB 100	35 %





Montage de filetages coniques

 Filetage NPT / NPTF ANSI / ASME B 1.20.1 - 1983









- ⚠ Les filetages doivent être lubrifiés

 Appliqier du ruban Teflon (épaispour les raccords en acier inoxydable
- EO-NIROMONT est un lubrifiant spécial de haute performance pour les raccords en acier inoxydable
- seur de 1,5) sur les filetages coniques et serrer à la main jusqu'au point de résistance
- Monter comme indiqué dans le tableau

Couples de serrage pour filetages NPT / NPTF

Taille	Filetage T	Montage TFFT
	NPT/F	Rotations
4	1/8-27 NPT/F	2,0-3,0
6	1/4-18 NPT/F	2,0-3,0
8	3/8-18 NPT/F	2,0-3,0
10	1/2-14 NPT/F	2,0-3,0
12	3/4-14 NPT/F	2,0-3,0
16	1-11,5 NPT/F	1,5-2,5
20	1 1/4 -11,5 NPT/F	1,5-2,5
24	1 1/2-11,5 NPT/F	1,5-2,5

Dans la gamme EO, seuls les filetages NPT sont fabriqués. Les raccords en acier O-Lok® / Triple-Lok® sont fabriqués avec un filetage NPTF.

Les raccords en acier inoxydable O-Lok® / Triple-Lok® sont fabriqués avec un filetage NPTF.




Raccords orientables monoblocs à contre-écrou



Montage des raccords orientables monoblocs à contre-écrou

EO: p.ex.: WEE, VEE, TEE, LEE - Triple-Lok/O-Lok: C4, V4, S4, R4) ⚠ Le montage doit être fait dans le bon ordre

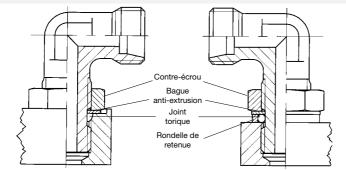

Raccords <u>sans</u> rondelle de retenue pour orifices ISO 6149 ou UN/UNF

Raccords <u>avec</u> rondelle de retenue pour orifices avec petit lamage et filetage BSPP ou métrique cylindrique.







partie lisse contre le contre écrou. Lubrifier le joint torique.

 Pour les filetages cylindriques BSPP et métriques pousser la rondelle de retenu contre le joint torique.









le contre-écrou. Serrer le contreécrou avec une clef plate











Raccords à cône d'étanchéité EO


Montage de raccords orientables EO

(p.ex. EW, ET, EL, EGE, RED, VKA)

· Serrer à la main jusqu'au point de résistance





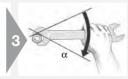

Les filets des raccords en inox

- ▲ Les filets des racce.

 doivent être lubrifiés

 EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance
- $\bullet \ \, \text{Monter et serrer l'écrou à la main} \ \ \, \underline{\Lambda} \ \, \underbrace{\text{Ensuite serrer l'ecrou de 1}_{4} \, \text{de tour (1}_{2} \, \text{tours)}$




Raccords pré-sertis en usine

(p.ex. EVW, EVT, EVL, EVGE, KOR)

Pour tous les raccords livrés pré-assemblés en usine, l'assemblage final est réalisé dans les corps de raccords appropriés.





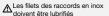

 EO-NIROMONT est un lubrifiant à haute performance



• Serrer à la clef jusqu'au point de résistance (sans clef rallongée) A Repérer la position de l'écrou



⚠ Ensuite serrer l'écrou de ¼ de tour maximum (1 à ½ plats)
⚠ Il est recommandé d'utiliser des clefs avec rallonge pour les diamètres de tube au dessus de 20 mm (voir tableau)

Longueur de clef



Та	ille	Longueur de clef H [mm]
18-L	16-S	300
22-L		400
28-L	20-S	500
35-L	25-S	900
42-L	30-S	1200
	38-S	1500

Raccords O-Lok®-/Triple-Lok® orientables



Montage des raccords O-Lok® et Triple-Lok®


(p. ex.: Triple-Lok®: C6MX, V6MX, R6MX, S6MX, BBMTX O-Lok®: C6MLO, V6MLO, S6MLO, R6MLO, A0EL6)

• Les raccords à cône d'étanchéité doivent être assemblés dans le corps de raccord correspondant







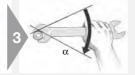



- Les filetages doivent être lubrifiés pour les raccords en acier
- inoxydable

 EO-NIROMONT est un lubrifiant spécial de haute performance pour les raccords en acier inoxydable
- Visser solidement le raccord
- Monter comme indiqué dans le tableau
- Une rotation = 60°

Couples de serrage pour raccords O-Lok® et Triple-Lok®

O-Lok®

	Tube métrique	Tube pouce	Filetage UN/UNF		
Taille	mm	pouce		Nm	FFWR
4	6	1/4″	9/16-18	25	1/2
6	8	5/16"	11/16-16	40	1/2
6	10	5/16"	11/16-16	55	1/2
8	12	1/2"	13/16-16	55	1/2
10	14, 15,16	5/8″	1-14	115	1/2
12	18, 20	3/4"	1 3/16-12	130	1/2
16	22, 25	1″	1 7/16-12	150	1/2
20	28, 30, 32	1 1/4"	1 11/16-12	190	1/2
24	35, 38	1 1/2"	2-12	245	1/2
32	50	2″	2 1/2-12	490	1/2

Triple-Lok®

Taille	Tube métrique mm	Tube pouce pouce	Filetage UN/UNF	Nm	FFWR
4	6	1/4"	7/17-20	15	2
5	8	5/16"	1/2-20	20	2
6	10	3/8″	9/16-18	45	1 1/4
8	12	1/2"	3/4-16	60	1
10	14, 15, 16	5/8"	7/8-14	75	1
12	18, 20	3/4"	1 1/16-12	100	1
16	22, 25	7/8″	1 5/16-12	150	1
20	30 , 32	1 1/4"	1 5/8-12	180	1
24	38	1 1/2"	1 7/8-12	200	1
28	42		2 1/4-12	220	1
32		2″	2 1/2-12	250	1

Les couples de serrage indiqués dans le tableau sont valables pour des composants en acier non-lubrifiés. Pour les raccords en acier inoxydable, lubrifier les filetages et appliquer la tolérance maxi de couple de serrage. Les couples de serrage recommandés ne sont valables que pour les connexions avec usage exclusif des raccords Parker.



Montage des brides



Montage des brides

- Adapteur de brides SAE
- Brides pleines à 4 trous SAE
- Brides de pompes à engrenages
- Brides carrées CETOP













- S'assurer que la surface du joint est exempte de toute bavure, entaille, éraflure ou particule étrangère
- Lubrifier le joint torique à l'aide du fluide du système ou d'un autre fluide compatible
- Positionner la bride Placer la rondelle de blocage sur la vis et raccorder les deux à la
- · Serrer solidement les vis Appliquer le couple de serrage diagonalement de 1 à 4 comme indiqué dans les tableaux cidessous
- Couple de serrage conforme au tableau ci-dessous

Bride série 3000 PSI (code 61): couple de serrage recommandé pour les vis

Série DN	Série de bride	Vis pouces (J518)	Couple de serrage Nm¹)	Vis métriques (ISO 6162)	Couple de serrage Nm¹)
8	1/2"	5/16-18	17 ± 2	M8	25
12	3/4"	3/8-16	25 ± 4,5	M10	49
16	1″	3/8-16	31 ± 4,5	M10	49
20	1 1/4"	7/16-14	41 ± 5	M12*	85
24	1 1/2"	1/2-13	52 ± 6	M12	85
32	2"	1/2-13	60 ± 6	M12*	135
40	2 1/2"	1/2-13	85 ± 9	M12	95
48	3″	5/8-11	144 ± 15	M16	220
56	3 1/2"	5/8-11	125 ± 8	M16	220
64	4"	5/8-11	125 ± 8	M16	220
80	5″	5/8-11	125 ± 8	M16	220

^{*}Pas représenté en ISO 6162

Bride série 6000 PSI (code 62): couple de serrage recommandé pour les vis

Série DN	Série de bride	Vis pouces (J518)	Couple de serrage Nm¹)	Vis métriques (ISO 6162)	Couple de serrage Nm¹)
8	1/2"	5/16-18	17 ± 2	M8	25
12	3/4"	3/8-16	$30 \pm 4,5$	M10	49
16	1″	7/16-14	$46 \pm 4,5$	M12	85
20	1 1/4"	1/2-13	69 ± 6	M14*	135
24	1 1/2"	5/8-11	125 ± 8	M16	210
32	2"	3/4-10	208 ± 20	M20	425
*P					

^{*}Pas représenté en ISO 6162

1) Tolérance: max. 10% min. 0%

Bride hydraulique: couple de serrage recommandé pour vis


Cercle de trous (LK)	Vis	Couples de serrage Nm¹)
LK30	M6	10
LK35	M6	10
LK40	M6	10
LK51	M10	49
LK55	M8	25
LK56	M10	49
LK62	M10	49
LK72.5	M12	85



Remplacement de la bague coupante EO

DA Adapteur rallonge

- Utilisé pour réparer une installation avec une bague traditionnelle ou un remplacement par une bague EO2.
- Dans ce cas le tube n'est pas à remplacer

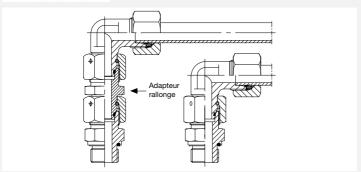

Utilisation d'un adapteur rallonge pour décallage



- Raccourcir le tube de la valeur «L» (voir «DA» chapitre I)
- Jeter l'ancien écrou
- Monter le nouvel écrou de fonction EO-2 ou un écrou avec bague progressive EO
- Visser et serrer l'adapteur rallonge sur l'extrémité du tube

Cintrage manuel des tubes

Instructions pour dispositifs de cintrage du tube EO

- Pour installation sur site
 Déconseillé pour la production en série














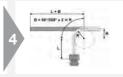


- Préalablement planifier tout le processus de cintrage et la succession des différentes étapes
- ↑ Tout d'abord cintrer et puis scier les extrémités de tubes en longueur
- Déterminer toutes les dimensions importantes, ex.: longueurs minimums pour tubes, ajouts de longueur pour évasements, rayons de courbure, longueurs des
- Tenir compte des différences de hauteur
- Prévoir des colliers de fixation
- Faire attention aux spécifications et restrictions de l'outillage de cintrage
- Laisser une longue extrémité du tube en cas de doute









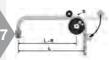



- Appliquer le marquage start pour coude de tube (S)
- Fixer le tube entre le rouleau à cintrage (1), le rouleau de support
- et le rouleau presseur (3) Cintrer le tube
- Contrôler l'angle de cintrage
- Corriger L'angle de cintrage si nécessaire
- Déterminer toutes les dimensions pour le prochain coude de tube
- Appliquer le marquage start pour coude de tube (S)
- Cintrer le tube
- · Examiner et corriger chaque tube avant de passer au suivant
- Vérifier les angles et les dimensions du tube après le dernier coude
- Couper les extrémités du tube à la mesure exacte
- S'assurer que le tube s'adapte sans tension





Guide de tuyautage pour circuits hydrauliques sans fuites


Tous les circuits hydrauliques, pneumatiques et de lubrifications nécessitent des raccords et des tubes pour leur réalisation. Une mise en oeuvre suivant les règles de l'art assura performances, propreté et esthétique de tous les systèmes. Après la sélection des tubes et des raccords, considérer les points suivants pour la conception de votre installation:

- 1. Accessibilité des connexions
- 2. Conception et cheminement logique du tuyautage
- Mettre en place de façon adéquate des supports de tubes
- 4. Disponibilité des composants sélectionnés
- Eloigner les tubes des composants pour permettre leur maintenance






- Angles droits tubes parallèles propreté
- Penser à faciliter toutes les interventions de dépannage et d'entretien!

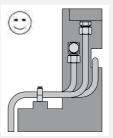





• Exemple de montage de tube et de flexible

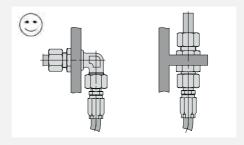

Guide de tuyautage pour circuits hydrauliques sans fuites


- Ne pas fixer les tubes ensemble!
- Fixer toujours les tubes sur des points fixes avec des colliers

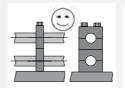

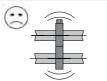


• Utiliser de bons colliers (vibrations, rigidité)



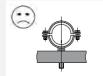


 Eviter les tensions sur les connexions: des contraintes sur les raccordements peuvent entraîner des fuites




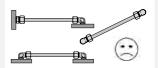


• Penser à utiliser des extensions de longueur

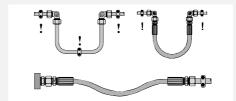

- Eviter les tubes très courts
- ▲Les tubes très courts sont sensibles à la fatigue et à la rupture
- Utiliser un adapteur GZR ou un raccord orientable, plutôt que des tubes très courts

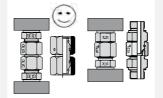


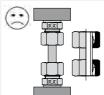



Guide de tuyautage pour circuits hydrauliques sans fuites

• Réduire les contraintes sur les tubes au maximum

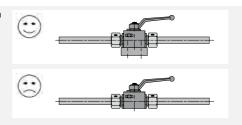

Outils recommandés pour la préparation pour tubes:

Coune

Appareil de coupe EO, AV

Outil combiné pour coupe et cintrage EO, BAV

Coupe-tube

Attention: Utilisez des outils appropriés pour l'acier et l'acier inoxydable:

Ebavurage:


Outil d'ébavurage pour tube acier ref. 226


Cintrage:

Outil EO combiné pour coupe et cintrage BAV Cintreuse EO, BV 6/18, BV 20/25 Cintreuse programmable EO, BVP

Les tubes doivent être fixés régulièrement. Des colliers de fixation réduisent les vibrations. Mettre en place suffisamment de colliers de serrage.

Les vibrations doivent être réduites près des points de connexion.

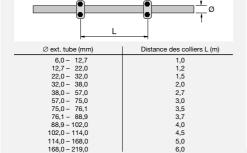

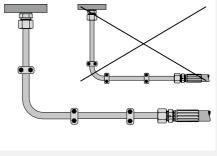


Penser aux possibles dilatations et connexions des tubes.

Ne jamais placer les

colliers de fixation trop près du coude de tube.



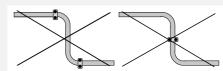



Industrietechnik GmbH